



5.2 Imposicion COS FI


Despues de imponer el valor de C/K

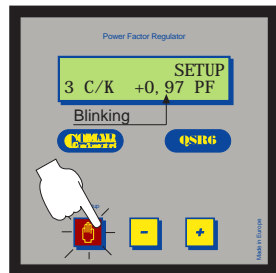

Apretar la tecla "Manual"

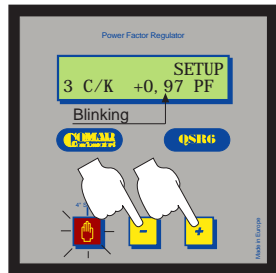

Con la teclas  y  imponer el valor de cos fi medio de compensacion deseado.

Apretar al final la tecla  para memorizar la imposicion y volver a la modalidad de traba